

形 名	社 名	最 大 定 格										順 方 向 特 性		逆 方 向 特 性			そ の 他 の 特 性 等	外 形
		V _{RSM}	V _{RRM}	V _R	I _{FM}	T条件	I _o , I _{FM}	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件		I _{rmax}	測定条件			
		(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	I _F (A)	T(℃)	(μA)	V _R (V)	T(℃)		
EM1A	サンケン	650	600	420			1		45		0.97	1		10	600		67C	
EM1B	サンケン	850	800				1		35		0.97	1		10	800		67C	
EM1C	サンケン	1050	1000				1		35		0.97	1		10	1000		67C	
EM1Y	サンケン	150	100				1		45		0.97	1		10	100		67C	
EM1Z	サンケン	250	200	140			1		45		0.97	1		10	200		67C	
EM2	サンケン	450	400				1.2		80		0.92	1.2		10	400		67C	
EM2A	サンケン	650	600				1.2		80		0.92	1.2		10	600		67C	
EM2B	サンケン	850	800				1.2		80		0.92	1.2		10	800		67C	
EM01	サンケン	450	400				1		45		0.97	1		10	400		67B	
EM01A	サンケン	650	600				1		45		0.97	1		10	600		67B	
EM01Z	サンケン	250	200				1		45		0.97	1		10	200		67B	
ERA15-01	富士電機	100	100				1	40a	40		1.1	1	25j	10	100	25j	20K	
ERA15-02	富士電機	200	200				1	40a	40		1.1	1	25j	10	200	25j	20K	
ERA15-04	富士電機	400	400				1	40a	40		1.1	1	25j	10	400	25j	20K	
ERA15-06	富士電機	600	600				1	40a	40		1.1	1	25j	10	600	25j	20K	
ERA15-08	富士電機	800	800				1		40		1.1	1	25j	10	800	25j	20K	
ERA15-10	富士電機	1000	1000				1		40		1.1	1	25j	10	1000	25j	20K	
ERA17-2	富士電機	200	200				1	40a	40	150j	1.1	2		10	200		20K	
ERA17-4	富士電機	400	400				1	40a	40	150j	1.1	2		10	400		20K	
ERA18-02	富士電機	200	200	160			0.8		30		1.05	0.8		10	200	trr<400ns	20K	
ERA18-04	富士電機	400	400	320			0.8		30		1.05	0.8		10	400	trr<400ns	20K	
ERA21-02	富士電機	200	200				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	200		20D	
ERA21-04	富士電機	400	400				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	400		20D	
ERA21-06	富士電機	600	600				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	600		20D	
ERA22-02	富士電機	200	200				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	200	trr<0.4ns	20K	
ERA22-04	富士電機	400	400				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	400	trr<0.4ns	20K	
ERA22-06	富士電機	600	600				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	600	trr<0.4ns	20K	
ERA22-08	富士電機	800	800				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	800	trr<0.4ns	20K	
ERA22-10	富士電機	1000	1000				0.5	40a	10	140j	1.5	0.5		10	1000	trr<0.4ns	20K	
ERA32-01	富士電機	100	100				1	40a	40		0.92	1				trr<100ns	20E	
ERA32-02	富士電機	200	200				1	40a	40		0.92	1				trr<100ns	20E	
ERA38-04	富士電機	400	400				0.5		10	150j	2.5	0.5		50	400	trr<50ns	20K	
ERA38-05	富士電機	500	500				0.5		10	150j	2.5	0.5		50	500	trr<50ns	20K	
ERA38-06	富士電機	600	600				0.5		10		2.5	0.5		50	600	trr<50ns	20K	
ERA48-02	富士電機	200	200				0.8		30		1.5	0.8		10	200	trr<400ns	20K	
ERA48-04	富士電機	400	400				0.8		30		1.5	0.8		10	400	trr<400ns	20K	
ERA91-02	富士電機	200	200				0.5	50a	10	150j	0.95	0.5		50	200	trr<35ns	20K	
ERA92-02	富士電機	200	200				1	25	150j		1.05	1		50	200		20K	
ERB01-10	富士電機	1000	1000				1	60a	50		1.1	2		10	1000	色表示白	90C	
ERB06-13	富士電機	1300	1300				1	40a	50		1.5	4		10	1300	trr<4ns	20E	
ERB06-15	富士電機	1500	1500				1	40a	50		1.5	4		10	1500	trr<4ns	20E	
ERB12-01	富士電機	100	100				1	60a	60		1.1	2	25j	10	100	色表示白	20E	
ERB12-02	富士電機	200	200				1	60a	60		1.1	2	25j	10	200	色表示橙	20E	
ERB12-04	富士電機	400	400				1	60a	60		1.1	2	25j	10	400	色表示青	20E	
ERB12-06	富士電機	600	600				1	60a	60		1.1	2	25j	10	600	色表示緑	20E	

図11

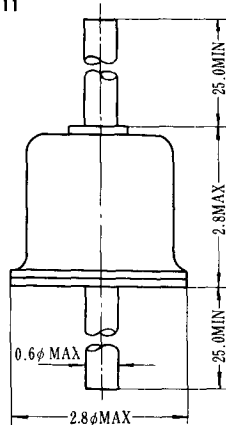


図12

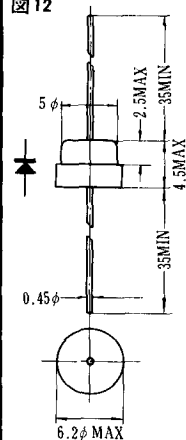


図13

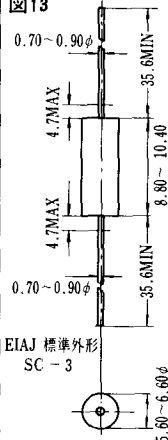


図14

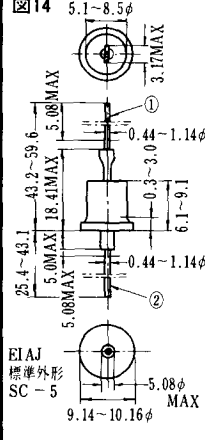


図15

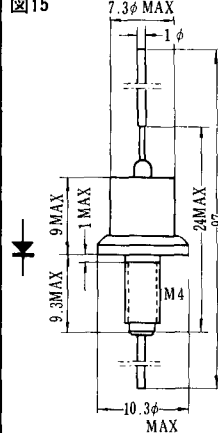


図16

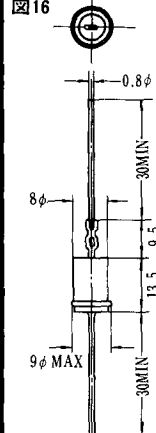


図17

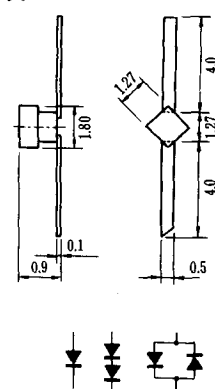


図18

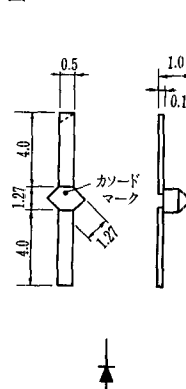


図19

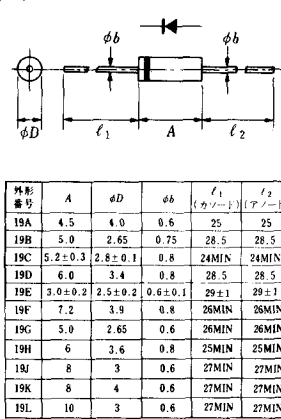


図20

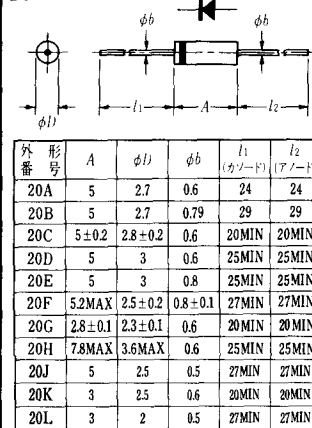


図21

